

Manual do Transmissor de Pressão Inteligente Série RP2000





RP2001

RP2002/2003

REV. 14

SENSYCAL Instrumentos e Sistemas Ltda. Avenida do Estado, 4567 – Mooca – São Paulo – CEP 03.105-000 Telefones (11) 3275-0094 | (11) 3271-8715 Email <u>vendas@sensycal.com.br</u> | Site <u>www.sensycal.com.br</u> CNPJ: 20.785.889/0001-77 – I.E: 143.790.272.115

Página 1 de 51



Sumário

Série RP2000 - Transmissores de Pressão Inteligentes Descrição	4 4
Informações gerais	4
Transporte e armazenamento	5
Identificação	5
Princípio de funcionamento	5
Instalação	6
Alimentação e requisitos de carga	7
Ligação Elétrica	7
Conexão de processo	7
Instalação mecânica	9
Identificação dos terminais da borneira	10
Configuração através de ajuste local	11
Ajuste Local	11
Instruções	14
Configurando o transmissor com Sharp S10	29
Instalação do driver do modem	
Configurando as portas COM no PC para Modem HART	29
Instalação do software Sharp S10	30
Controle de conexão	32
Conexão de hardware	33
Configuração dos parâmetros do transmissor	34
Informações	35
Configurando a saída analógica	
Calibração	37
Opções	39
Monitoração	39
Operação	40
Calibração Zero	40
Calibração Zero e Span	

GENSYCAL

Códigos de Erro	41
Especificações Técnicas	
Desempenho	
Funcionais	
Físicas	
Tabela de desempenho CEM	45
Desenhos dimensionais	45
Código de Pedido – RP2001 Código de Pedido – RP2002/2003 Acessórios Opcionais DPS3-N12M-24V DPS3-M20M-24V	



Série RP2000 - Transmissores de Pressão Inteligentes

Descrição

A linha de transmissores de pressão RP2000 é apropriada para medição de pressão, nível, densidade e vazão de líquidos e gases. Com saída de 4 a 20 mA e protocolo de comunicação HART®. Outras características incluem resposta rápida, configuração remota autodiagnóstico e o estado dos alarmes de pressão alta e baixa.

São três modelos disponíveis:

- **RP2001** Transmissor de pressão diferencial
- **RP2002** Transmissor de pressão manométrica
- RP2003 Transmissor de pressão absoluta



Figura 1 - RP2001 e RP2002/3

Informações gerais

A série RP2000 de transmissores de pressão inteligentes tem nova tecnologia com sensor de pressão de alta precisão e eletrônica microprocessada.

A linha de transmissores RP2000 mede pressão diferencial, absoluta e manométrica, dentre outras variáveis. É amplamente utilizada nas indústrias de petróleo, química, energia elétrica, metalurgia, água, cerveja e outros campos industriais. Por um longo tempo, pela excelente qualidade do produto e do serviço pós-venda, ganhou o elogio unânime dos usuários.



Transporte e armazenamento

Após a calibração, o equipamento é embalado numa caixa de papelão de acordo com normas internacionais, a fim de proteger contra danos.

O armazenamento do equipamento não precisa de nenhum tratamento especial, mas deve respeitar os limites de temperatura, umidade e vibração. Não há limite para o período de armazenamento, desde que sejam mantidas as condições ambientais adequadas.

Identificação

A plaqueta de identificação do produto tem número de série, faixa, precisão, tensão de entrada, saída, data de fabricação e outras informações.

Princípio de funcionamento

O transmissor de pressão é dividido em dois módulos:

- Eletrônico
- Sensor

O módulo eletrônico inclui as placas eletrônicas, borneira, display e a carcaça mecânica do transmissor. O módulo sensor é constituído pela célula do sensor propriamente dito, a conexão mecânica ao processo e a placa analógica.

A célula do sensor possui construções diferentes para cada modelo de transmissor. Externamente, a célula possui um diafragma metálico soldado ao seu invólucro. A pressão do processo é aplicada sobre este diafragma, que irá flexionar e transmitir essa força para o interior da célula. Na parte interna da célula, o diafragma está em contato com o fluido de enchimento, cuja função é transmitir a pressão exercida à superfície do sensor.

No caso de transmissores diferenciais, a célula possui dois diafragmas em contato com o processo, um para medir a pressão mais baixa e outro para medir a pressão mais alta. Em instrumentação, costuma-se denominar essas tomadas de pressão como lado de baixa e lado de alta, respectivamente. Neste modelo de transmissor o que é mostrado no display é a diferença calculada entre as pressões do lado de alta e de baixa.

Para transmissores manométricos, o lado de baixa pressão fica em contato com a pressão atmosférica e somente é possível aplicar pressão no lado de alta. Esses modelos mostram em sua leitura a pressão relativa.

Os transmissores absolutos são similares aos manométricos, porém o lado de baixa é lacrado com vácuo. Desse modo, a pressão de referência é zero e a leitura disponibilizada é a pressão absoluta.

O material do diafragma, o anel de vedação e o fluido de enchimento podem ser selecionados para se adequar às características do processo, impedindo que haja corrosão, vazamentos ou perdas na transmissão de pressão para o interior da célula.





Figura 2 – Unidades funcionais dos transmissores manométrico e absoluto



Figura 3 – Unidades funcionais dos transmissores diferenciais

Instalação



ATENÇÃO

- Tomar todas as providências de segurança, antes de efetuar as ligações da conexão elétrica em locais com riscos de incêndio e explosão. Garanta a conformidade com os requisitos de segurança da área.
- A fim de assegurar a segurança de operadores e da planta, a instalação dos equipamentos deve ser realizada por pessoal treinado de acordo com os tipos de dados técnicos.



Alimentação e requisitos de carga

Alimentação 24 Vdc, R :: (Us-12V)/Imax kO, Imax=23 mA;

Alimentação máxima: 42Vdc;

Alimentação mínima: 12Vdc, 15Vdc (com display LCD);

230 Ohms até 600 Ohms para comunicação digital.

Ligação Elétrica

O transmissor de pressão não tem chave para ser ligado, portanto o sistema deve ser configurado com proteção contra sobrecorrente ou ter dispositivo para corte de energia.

Verifique se a tensão de funcionamento está de acordo com a plaqueta de identificação. A fonte de alimentação e o sinal de saída dividem o mesmo par de fios.

A ligação elétrica é feita através de rosca 1/2" NPT ou prensa-cabo M20x1,5. A conexão elétrica é adequada para fio com secção transversal até 2,5mm².

O sinal de saída é obtido através da alimentação a dois fios conforme figura seguinte:



Figura 4 – Ligação elétrica

O transmissor pode ser operado via interface HART (modem) através de computador (PC) ou notebook. A interface é ligada em paralelo ao resistor e se comunica com o transmissor através de um sinal AC sobreposto ao sinal de saída.

Esta modulação não muda os valores medidos, portanto não afeta o sinal de saída de 4 a 20 mA. O valor da impedância do circuito não deve ser inferior a 250 Ohms. Se de acordo com o padrão da instalação a impedância não alcançar este valor, aumente- a.

Conexão de processo

Flange com fixação rosca UNF 7/16-20 e NPT 1/4-18 rosca fêmea em ambos os lados para RP2001. Veja figura seguinte.





Figura 5 – Identificação das conexões de processo para RP2001

Para RP2002 e RP2003 a conexão de processo padrão é 1/2-NPT rosca fêmea, podendo ser alterado para 1/2-NPT, G1/2, M20x1.5 rosca macho e KF16 conexão de vácuo.







Instalação mecânica

A carcaça do transmissor pode ser rotacionada 360 graus em relação ao módulo transmissor sem afetar sua performance e fiação interna.

Antes de rotacionar o módulo transmissor, solte o parafuso de fixação com uma chave sextavada de 2 mm. Em seguida, gire-o para a posição adequada e aperte o parafuso novamente. Para uma instalação adequada, siga os seguintes passos:

- 1. Os tubos de impulso devem ser tão curtos quanto possível e evitar dobras.
- 2. A inclinação da instalação do tubo guia não deve ser inferior a 1:12, de modo a não iniciar a precipitação.
- 3. Antes de montar o tubo no transmissor, limpe-o com ar comprimido ou no meio de medição. O meio de medição é o melhor.
- 4. Se o meio é líquido, o tubo guia deve estar vazio.
- O layout da tubulação de pressão (linhas de impulso) deve assegurar que as bolhas no líquido medido, ou sedimentos no gás, possam retornar para a tubulação do processo.
- 6. A tubulação do processo não deve ter vazamentos.



Figura 6 – Transmissor de pressão montado em tudo ou parede

Refira-se o tópico Desenhos Dimensionais para mais informações sobre posições de montagem.





Identificação dos terminais da borneira



Figura 7 – Identificação dos terminais da borneira

NOTA
A interface rápida de alimentação tem funcionamento equivalente aos
terminais da borneira.



Configuração através de ajuste local

As configurações podem ser feitas via comunicação HART® ou pelo display através dos botões de acesso ao menu de configurações. Os botões de acesso **Z** e **S** estão localizados na parte superior do instrumento e em baixo da plaqueta de identificação. Se necessário afrouxe o parafuso da plaqueta de identificação e gire-a 90 graus.



Figura 8 – Botões S e Z e display do transmissor

Ajuste Local

Para fazer o ajuste local com os botões **Z** e **S** é necessário que o transmissor tenha display LCD. Para acessar o menu de ajuste local através da tela de medição, pressione os botões **Z** e **S** simultaneamente e em seguida solte-os. Ao soltar os botões, o menu de ajuste local será mostrado.

Veja a seguir as opções do menu de ajuste local e suas respectivas funções que podem ser acessadas e configuradas através do ajuste local. As opções marcadas com o símbolo asterisco (*) estão disponíveis apenas nas versões de firmware RSR306R80 a RSR306R99. As opções marcadas com um sinal positivo (+) estão apenas disponíveis nas versões de firmware RSR306R80 e superior. As opções marcadas dois sinais positivos (++) estão disponíveis apenas nas versões de firmware RSR307 e superior.

EXIT – Sai do menu de ajuste local e volta para tela de medição.

VIEW – Mostra os valores medidos, calculados e configurados das variáveis do transmissor (pressão, corrente, %, temperatura, etc.).

GET 0% – Ajusta o valor inferior da faixa de pressão (também chamado de 0%, *Lower Range Value* ou LRV) para o valor de pressão medido no momento, deslocando o valor superior (também chamado de 100%, *Upper Range Value* ou URV) para manter o *span* (URV menos LRV) do instrumento.

GET 100% – Ajusta o valor superior da faixa (100% ou span) para o valor de pressão medido no momento.

SET 0% – Ajusta o valor inferior da faixa para o valor entrado manualmente.

GSENSYCAL

SET 100% - Ajusta o valor superior da faixa para o valor entrado manualmente.

SHIFT ZERO – Zera a leitura de pressão do sensor.

OFFSET SHIFT – Configuração de offset (deslocamento em %) da faixa do transmissor.

DAMPING - Configuração do valor do filtro de medição de pressão (damping).

DISPLAY – Configuração da variável a ser exibida na tela de medição do display.

DISPLAY ACCUR ++ - Configuração da resolução da variável medida (> RSR307).

UNIT – Configuração da unidade utilizada para medir pressão.

TABLE * – Configuração da tabela de transferência (RSR306R99 > versão > RSR306R80)

FUNCTION – Configuração da função de saída (por exemplo, linear ou raiz quadrada).

ALARM TYPE + – Configuração do tipo de alarme de corrente (> RSR306R80).

OUT 0% + - Configuração do valor inferior da variável de usuário (> RSR306R80).

OUT 100% + - Configuração do valor superior da variável de usuário (> RSR306R80).

OUT UNIT * - Configuração da unidade da variável de usuário (> RSR306R80).

LOOP TEST + – Fixa corrente de saída em 4, 12 ou 20 mA para testes do loop de corrente (> RSR306R80).

SIGNAL CUT + – Configuração da porcentagem de corte da faixa (> RSR306R80).

LOCK ++ – Aciona travamento do ajuste local (> RSR307).

SOFT VER – Mostra a versão do firmware.



A seguir está a relação de todos as opções do menu de configuração. As opções marcadas com o símbolo asterisco (*) estão disponíveis apenas nas versões de firmware RSR306R80 a RSR306R99. As opções marcadas com um sinal positivo (+) estão apenas disponíveis nas versões de firmware RSR306R80 e superior. As opções marcadas dois sinais positivos (++) estão disponíveis apenas nas versões de firmware RSR307 e superior.

- EXIT (sair do menu) - VIEW (visualizar valores das variáveis) - Valor da pressão medida - Valor da saída em % - Valor da corrente de saída (outras variáveis) - GET 0% (ajustar limite inferior da faixa para pressão medida) - GET 100% (ajustar limite superior da faixa para pressão medida) - SET 0% (entrar limite inferior da faixa) - SET 100% (entrar limite superior da faixa) - SHIFT ZERO (zerar leitura de pressão) (definir deslocamento da faixa de pressão em %) - OFFSET SHIFT - DAMPING (definir filtro/damping da medição de pressão) - DISPLAY (definir variável mostrada na tela principal do display) - Pressão medida - Saída em % - Corrente de saída - ... (outras variáveis). - DISPLAY ACCUR ++ (alterar resolução da variável mostrada na tela de medição) - Class 4 ++ (resolução de até 4 casas depois da vírgula) (resolução de até 3 casas depois da vírgula) - Class 3 ++ (resolução de até 2 casas depois da vírgula) - Class 2 ++ - Class 1 ++ (resolução de até 1 casa depois da vírgula) (resolução de 0 casas depois da vírgula) - Class 0 ++ - UNIT (alterar unidade de pressão) - TABLE * (altera tabela de função de transferência) - # PTS * (configura número de pontos da tabela) - X1 * (valor do ponto de entrada 1 da tabela) - Y1 * (valor do ponto de saída 1 da tabela) (outros pontos X e Y) - EXIT TABLE * (sair da função de tabela) - FUNCTION (alterar função característica da saída analógica) (saída linear) - Linear - Square Root (saída em raiz quadrada) - Table * (saída pela tabela de transferência) - Table + Sqrt * (saída pela raiz quadrada da tabela) - Sqrt + Table * (saída pela tabela da raiz quadrada) - Range Flip ++ (inverte limites da faixa) (alterar tipo de alarme de corrente) - ALARM TYPE + - High + (corrente de alarme >= 21mA) (corrente de alarme <= 3.6mÅ) - I ow + (corrente de alarme é mantida no último valor antes da falha) - Keep + - OUT 0% + (alterar valor inferior da variável de usuário) - OUT 100% + (alterar valor superior da variável de usuário) - OUT UNIT + (alterar valor da unidade de usuário) - LOOP TEST + (fixar corrente de saída) (fixar corrente em 4 mA) - 4 mA + (fixar corrente em 20 mA) - 20 mA + - 12 mA + (fixar corrente em 12 mA) - SIGNAL CUT + (define porcentagem de corte da faixa) - LOCK ++ (trava ou destrava ajuste local) - unLo ++ (destrava ajuste local) - Lo ++ (trava ajuste local) - SOFT VER (visualizar versão do firmware)



Instruções

1. Definição dos botões

Existem três combinações dos botões **Z** e **S** utilizadas para navegar no menu:

- 1.1. Confirma: Mantenha pressionados juntos os botões Z e S por 0,2 a 10 segundos e, em seguida, libere-os juntos. Esta operação é executada toda vez que for entrar em uma opção ou CONFIRMAR.
- 1.2. **Deslocar à esquerda no menu**: Pressione o botão **Z** por 0,2 a 10 segundos e, em seguida, solte-o para se deslocar à esquerda no menu.
- 1.3. **Deslocar à direita no menu**: Pressione o botão **S** por 0,2 a 10 segundos e, em seguida, solte-o para se deslocar à direita no menu.

2. Entrar/Sair do Menu

2.1. Entrar/Sair do menu: Se o menu de operações para o ajuste local ainda não tiver sido iniciado, pressione Confirma (botões Z e S juntos) e o menu será iniciado. Aparecerá no display a opção EXIT.



2.2. Entre Confirma novamente para retornar à tela de medição.

3. Navegando pelo Menu

Após entrar no menu use os botões **Z** e **S** para navegar por ele.

3.1. Na opção EXIT, apertando S você irá para a opção de versão do software (SOFT VER), e apertando mais uma vez você irá para a opção FUNCTION (ou LOCK nas versões de firmware RSR307 e superior). Estando em EXIT, ao pressionar Z as opções que são mostradas estão na ordem da lista de opções no início da seção "Ajuste Local".



4. Selecionando opção do Menu

Para selecionar uma opção ou item do menu é preciso pressionar **Confirma** (botões **Z** e **S** juntos). A opção será selecionada, e você poderá utilizar as funções associadas à ela.





5. Entrada de dados

Quando o usuário precisa configurar uma variável do equipamento através do menu, há dois métodos para entrada de dados:

5.1. Seleção do dado

Por exemplo: Assumindo que a unidade atual seja kPa e a unidade desejada seja bar. O usuário deve proceder como se segue.

- 5.1.1. Entre **Confirma** para iniciar o processo.
- 5.1.2. Navegue até a opção UNIT.
- 5.1.3. Entre **Confirma** para entrar no modo de seleção de unidades.



- 5.1.4. Pressione os botões Z ou S, até que a unidade bar seja mostrada.
- 5.1.5. Entre **Confirma** e a unidade *bar* será selecionada. Aparecerá no display a mensagem **OK**.



5.1.6. Entre **Confirma** para apagar a mensagem e o menu voltará ao seu estado inicial.

5.2. Entrada de dados

Por exemplo, assumindo que o damping (filtro) atual seja 0,1s e o desejado seja 1 s, proceda como se segue:

- 5.2.1. Entre Confirma para iniciar o processo.
- 5.2.2. Navegue até à opção DAMPING.
- 5.2.3. Entre **Confirma** para entrar no modo de configuração de damping.



5.2.4. Pressione Z ou S para entrar no modo de edição. O cursor aparecerá piscando. Após entrar no modo de edição toda vez que o usuário pressionar S o cursor se move uma posição à esquerda. Para alterar o número, pressione Z.





- 5.2.5. Como o cursor já está na última posição pressione Z até chegar ao número
 0. Pressione S uma vez para mover o cursor à direita. Pressione Z uma vez para alterar o valor de 0 para 1.
- 5.2.6. Pressione **Confirma** para acertar o valor de damping em 1s. Aparecerá no display a mensagem **OK**.
- 5.2.7. Se o valor entrado estiver fora da faixa permitida, uma mensagem de erro aparecerá. Pressione **Confirma** para apagar a mensagem e voltar ao estado inicial da função **Damping**. Repita o processo para entrar novo valor de damping.

Funções do ajuste local

1. Entrar e Sair do Menu de Ajuste Local

1.1. Entre **Confirma** para iniciar o menu. Aparecerá a opção **EXIT** no display.



1.2. Se o usuário pressionar Confirma o equipamento sairá do modo de ajuste local.

2. Opção VIEW (visualizar variáveis)

2.1. Navegando pelo menu vá até a opção VIEW e selecione-a apertando os botões Z e
 S ao mesmo tempo. Com esta função é possível verificar os valores de variáveis do transmissor. Não é possível alterar os valores nessa função.



2.2. Entrando na opção VIEW, a primeira variável a ser vista é a medição de pressão atual (absoluta, manométrica ou diferencial, dependendo do modelo do transmissor). Supondo que a unidade de pressão seja kPa, veja como será mostrado no display na figura abaixo. Os símbolos ******* representam o valor da pressão medida.

*	*	*	*	*	*	*
1				k	Р	a



2.3. Apertando o botão **Z**, a próxima tela ainda dentro da opção **VIEW** mostra o valor da saída em porcentagem. Os símbolos ******* representam o valor da medida em porcentagem.



2.4. Apertando o botão **Z** novamente, a próxima tela mostra o valor do sinal de saída em corrente (mA). Os símbolos ****** representam o valor da saída em mA.



- **2.5.** Apertando o botão **Z** novamente, a próxima tela mostra a quarta variável que é o valor da temperatura interna do transmissor em °C ou o valor da variável de usuário (para versões de firmware RSR306R80 e superior).
- **2.6.** A quinta variável é a pressão atual de operação (ou pressão estática) do sensor de pressão diferencial ou a temperatura interna do transmissor (para versões de firmware RSR307 e superior).
- **2.7.** As variáveis restantes são reservadas. Portanto, não devem ser consideradas pelo usuário.

3. Opção GET 0% (ZERO)

É usada para deslocar igualmente o valor inferior da faixa de pressão (também chamado de 0%, *Lower Range Value* ou LRV) e o valor superior da faixa de pressão (também chamado de 100%, *Upper Range Value* ou URV) uma quantidade correspondente à pressão indicada no momento. No **Sharp S10** este comando é chamado de **Ajuste com Referência (Zero)**.

Por exemplo, suponha um transmissor diferencial instalado em uma planta com limite superior de pressão (*Upper Range Limit* ou URL) de 40 kPa e com faixa de medição ajustada de 0 a 20 kPa. Na linha, quando a pressão diferencial varia de 0 a 20 kPa o transmissor indica de 0,1 a 20,1 kPa e sua saída é de 4,08 a 20,08 mA. É requerido que o transmissor continue indicando os mesmos valores, mas que o valor da saída seja ajustado para 4,00 a 20,00 mA. Para tal siga os passos seguintes.

- **3.1.** Aplique na linha uma pressão diferencial de 0 kPa (ou seja, pressões iguais nas tomadas '+' e '-'). O transmissor indicará +0,1 kPa.
- **3.2.** Acesse o menu de ajuste local e navegue até a opção **GET 0%**.







- 3.3. Confirme pressionando os botões S e Z ao mesmo tempo. A faixa de medição será ajustada automaticamente para 0,1 a 20,1 kPa. Aparecerá a mensagem OK. Confirme novamente para que a mensagem desapareça e o menu voltará ao estado inicial.
- **3.4.** Através da opção **VIEW** será possível confirmar que a variável primária neste momento é 0,1 kPa e a terceira variável é 4,00 mA.
- 3.5. Aplique uma pressão diferencial na linha de 20 kPa.
- **3.6.** Através da opção **VIEW** será possível confirmar que a primeira variável é 20,1 kPa neste momento e a terceira variável é 20,00mA.
- **3.7.** Saia do menu.

4. Opção GET 100% (SPAN)

É usada para ajustar o valor superior da faixa de pressão (também chamado de 100%, *Upper Range Value* ou URV) para o valor da pressão indicada no momento. No **Sharp S10** este comando é chamado de **Ajuste com Referência (Span)**.

Por exemplo, suponha um transmissor diferencial instalado em uma planta com limite superior de pressão (*Upper Range Limit* ou URL) de 40 kPa e com faixa de medição ajustada de 0 a 40 kPa. Na linha, quando a pressão diferencial varia de 0 a 20 kPa o transmissor indica de 0 a 20 kPa e sua saída é de 4,00 a 12,00 mA. É requerido que o transmissor continue indicando os mesmos valores, mas que o valor da saída seja ajustado para 4,00 a 20,00 mA. Para tal siga os passos seguintes.

- **4.1.** Aplique uma pressão diferencial na linha de 20 kPa. O transmissor indicará +20,0 kPa.
- **4.2.** Inicie o menu de ajuste local e selecione a opção **GET 100%.**

- 4.3. Confirme pressionando os botões S e Z ao mesmo tempo, e a faixa de medição será configurada automaticamente para 0 a 20 kPa. Aparecerá a mensagem OK. Confirme novamente para que a mensagem desapareça e o menu voltará ao estado inicial.
- **4.4.** Através da opção **VIEW** será possível confirmar que a variável primária neste momento é 20 kPa e a terceira variável é 20,00 mA.
- **4.5.** Aplique uma pressão diferencial na linha de 0 kPa. Através da opção **VIEW** será possível confirmar que a variável primária neste momento é 0,0kPa e a terceira variável é 4,00 mA.
- 4.6. Saia do menu.



5. Opção SET 0% (ajustar valor inferior da faixa)

É usada para ajustar o valor inferior da faixa de pressão (também chamado de 0%, *Lower Range Value* ou LRV) para um valor entrado manualmente.

Por exemplo, suponha um transmissor diferencial instalado em uma planta com limite superior de pressão (*Upper Range Limit* ou URL) de 40 kPa, limite inferior de pressão (*Lower Range Limit* ou LRL) de -40kPa, e com faixa de medição ajustada de 0 a 20 kPa. Na linha, quando a pressão diferencial varia de -4 a 20 kPa o transmissor indica de -4 a 20 kPa e sua saída é de 3,80 a 20,00 mA. É requerido que o transmissor continue indicando os mesmos valores, mas que o valor da saída seja ajustado para 4,00 a 20,00 mA. Para tal siga os passos seguintes.

- 5.1. Acesse o menu de ajuste local e selecione a opção SET 0%.
- **5.2.** Confirme e o display mostrará o valor inferior da faixa (0% ou LRV) atual (0 kPa).
- **5.3.** Pressione **Z** ou **S** para entrar no modo de edição. O cursor aparecerá piscando no display.



- **5.4.** Pressione **S** duas vezes para mover o cursor até o primeiro caractere à esquerda.
- 5.5. Pressione Z quatro vezes para mudar o caractere de 0 para 4.
- 5.6. Pressione S três vezes para mover o cursor até o caractere +.
- 5.7. Pressione Z uma vez para mudar o caractere de + para -.



- 5.8. Confirme para que a modificação seja aplicada. Aparecerá a mensagem OK. Pressione Confirma novamente para que ela desapareça e retorne ao menu inicial.
- 5.9. Aplique uma pressão diferencial na linha de -4 kPa.
- **5.10.** Através da opção **VIEW** é possível verificar que a primeira variável neste momento é -4 kPa e a terceira variável é 4,00 mA.
- **5.11.** Aplique uma pressão diferencial na linha de 20 kPa.
- **5.12.** Através da opção **VIEW** é possível verificar que que a primeira variável neste momento é 20 kPa e a terceira variável é 20,00 mA.
- 5.13. Saia do menu.





6. Opção SET 100% (ajustar valor superior da faixa)

É usada para ajustar o valor superior da faixa de pressão (também chamado de 100%, *Upper Range Value* ou URV) para um valor entrado manualmente.

Por exemplo, suponha um transmissor diferencial instalado em uma planta com limite superior de pressão (*Upper Range Limit* ou URL) de 40 kPa e com faixa de medição ajustada de 0 a 40 kPa. Na linha quando a pressão diferencial é de 0 a 20 kPa, o transmissor indica 0 a 20 kPa e sua saída é de 4,00 a 12,00 mA. É requerido que o transmissor continue indicando mesmos valores, mas que o valor da saída seja ajustado para 4,00 a 20,00 mA. Para tal siga os passos seguintes.

- 6.1. Inicie o menu de ajuste local e selecione a opção SET 100%.
- **6.2.** Confirme e o display mostrará o valor superior da faixa (100% ou URV) atual (40 kPa).



- **6.3.** Pressione **Z** ou **S** para entrar no modo de edição. O cursor aparecerá piscando no display.
- 6.4. Pressione S três vezes para mover o cursor até caracter 4.
- 6.5. Pressione Z oito vezes para mudar o caracter de 4 para 2.



- 6.6. Confirme para que a modificação seja aplicada. Aparecerá a mensagem OK. Pressione Confirma novamente para que ela desapareça e retorne ao menu inicial.
- 6.7. Aplique uma pressão diferencial na linha de 0 kPa.
- **6.8.** Através da opção **VIEW** é possível verificar que a primeira variável neste momento é 0 kPa e a terceira variável é 4,00 mA.
- 6.9. Aplique uma pressão diferencial na linha de 20 kPa.
- **6.10.** Através da opção **VIEW** é possível verificar que que primeira variável neste momento é 20 kPa e a terceira variável é 20,00 mA.
- 6.11. Saia do menu.



7. Opção SHIFT ZERO (ajustar zero de pressão)

É usada para deslocar a medição de pressão do transmissor de modo que a pressão medida no momento se torne o novo zero de pressão.

Por exemplo, suponha um transmissor diferencial instalado em uma planta com limite superior de pressão (*Upper Range Limit* ou URL) de 40 kPa e com faixa de medição ajustada de 0 a 20 kPa. Na linha, quando a pressão diferencial varia de 0 a 20 kPa, o transmissor indica 0,1 a 20,1 kPa e sua saída é de 4,08 a 20,08 mA. É requerido que o transmissor passe a indicar 0 a 20 kPa, de forma que sua saída seja de 4,00 a 20,00 mA. Para tal siga os passos seguintes.

- **7.1.** Aplique uma pressão diferencial na linha de 0 kPa. O transmissor indicará +0,1 kPa.
- 7.2. Inicie o menu de ajuste local e selecione SHIFT ZERO.

S	Н	Ι	F	Т
	Ζ	E	R	0

- **7.3.** Confirme e o zero de pressão será ajustado. Aparecerá a mensagem **OK**. Confirme novamente para que a mensagem desapareça e o menu voltará ao estado inicial.
- **7.4.** Através da opção **VIEW** é possível verificar que a primeira variável neste momento é 0 kPa e a terceira variável é 4,00 mA.
- 7.5. Aplique uma pressão diferencial na linha de 20 kPa.
- **7.6.** Através da opção **VIEW** verifique que a primeira variável neste momento é 20 kPa e a terceira variável é 20,00 mA.
- 7.7. Saia do menu.

8. Opção OFFSET SHIFT (deslocar faixa de medição)

É usada para deslocar a faixa de pressão do transmissor (URV e LRV) um valor que corresponde à uma porcentagem do *span* (URV menos LRV) atual.

Por exemplo, suponha um transmissor diferencial instalado em uma planta com limite superior de pressão (*Upper Range Limit* ou URL) de 40 kPa, limite inferior de pressão (*Lower Range Limit* ou LRL) de -40kPa, e com faixa de medição de 0 a 40 kPa. Na linha, quando a pressão diferencial é de -20 a 20 kPa o transmissor indica -20 a 20 kPa e sua saída é de 3,80 a 20,00 mA. É requerido que o display não varie e o valor da saída seja configurado para 4,00 a 20,00 mA. Para tal siga os passos seguintes.

- **8.1.** Aplique uma pressão diferencial na linha de 0 kPa. O transmissor indicará mostrará +0 kPa.
- 8.2. Inicie o menu de ajuste local e selecione OFFSET SHIFT.
- **8.3.** Confirme e no display aparecerá a pressão atual em porcentagem +0,00%.





- **8.4.** Pressione **Z** ou **S** para entrar no modo de edição. O cursor aparecerá piscando no display.
- **8.5.** Pressione **Z** três vezes para mover o cursor para o primeiro caracter em branco à esquerda.
- **8.6.** Pressione **S** cinco vezes para mudar o caracter de \Box para 0.



- 8.7. Confirme e a faixa de medição do offset shift será ajustada. O valor superior (URV) e o valor inferior (LRV) da faixa serão ajustados igualmente e na mesma direção. Essa modificação é feita seguindo as etapas abaixo.
 - 8.7.1. Span = URV LRV = 40 kPa 0 kPa = 40 kPa
 - 8.7.2. Porcentagem modificada = Porcentagem após deslocamento Porcentagem antes do deslocamento = 50,00% - 0% = 50,00%
 - 8.7.3. Modificador = Span x Porcentagem modificada = 40 kPa x 50,00% = 20 kPa
 - 8.7.4. URV após deslocamento = URV original Modificador = 40 kPa 20 kPa = 20 kPa
 - 8.7.5. Valor inferior após deslocamento = Valor inferior original Modificador = 0 kPa – 20 kPa = -20 kPa
- **8.8.** O display mostrará a mensagem **OK**. Confirme para apagar a mensagem e retornar ao menu inicial.
- **8.9.** Através da opção **VIEW**, verifique que a primeira variável neste momento é 0 kPa e a terceira variável é 12,00 mA.
- 8.10. Aplique uma pressão diferencial na linha de 20 kPa.
- **8.11.** Através da opção **VIEW**, verifique que a primeira variável neste momento é 20 kPa e a terceira variável é 20,00 mA.
- 8.12. Aplique uma pressão diferencial na linha de -20 kPa.
- **8.13.** Através da opção **VIEW**, verifique que a primeira variável neste momento é -20 kPa e a terceira variável é 4,00 mA.
- 8.14. Através da opção SET 0%, verifique que o LRV é -20 kPa.
- 8.15. Através da opção SET 100%, verifique que a URV é 20 kPa.
- 8.16. Saia do menu.



9. Opção DAMPING (modificar filtro da medição de pressão)

Veja nos exemplos de entrada de dados e edição de dados (tópico 5.2) como se faz o ajuste do filtro (damping) da medição de pressão do transmissor.

Quanto maior o valor do filtro, maior é a redução de ruídos nas medições de pressão. Porém, valores maiores de filtro também fazem com que mudanças de pressão demorem para serem sentidas pelo transmissor.

O valor do filtro pode ser configurado para 0,1s até 60 s. Se o valor entrado estiver fora desse intervalo, ele não será aceito e o display mostrará uma mensagem de erro.

ERROR	
VALUE	

10. Opção DISPLAY (modificar variável mostrada na tela de medição)

Essa opção é utilizada para modificar a variável que é mostrada na tela de medição (tela inicial) do transmissor. Há três ou quatro variáveis que podem ser escolhidas, dependendo da versão do firmware do transmissor: pressão, saída em porcentagem, corrente de saída e variável de usuário (apenas nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**). Por exemplo se o modo de visualização atual é valor da saída em porcentagem, para mudar para valor de pressão (variável 1), siga os passos abaixo:

10.1. Acesse o menu de ajuste local e selecione a opção **DISPLAY**.



10.2. Confirme e o display mostrará o valor da saída em porcentagem.

10.3. Pressione **Z** ou **S** até que o display mostre a variável número 1 (pressão).

- **10.4.** Confirme pressionando os botões **Z** e **S** ao mesmo tempo. A mensagem OK aparecerá. Confirme novamente para apagá-la e retornar ao menu inicial.
- **10.5.** Saia do menu de ajuste local e observe que a pressão medida pelo transmissor é mostrada na tela inicial.

11. Opção DISPLAY ACCUR (modificar resolução da medição) ++

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR307 e superior**. Ela é utilizada para modificar a resolução da variável mostrada na tela de medição (tela inicial) do transmissor.

Existem 5 opções: *Class 0* (menor resolução), *Class 1*, *Class 2*, *Class 3* e *Class 4* (maior resolução). De um modo geral, quanto maior a resolução escolhida, maior será o número de casas decimais mostradas para a variável na tela de medição, sendo que o número da



classe representa o número **máximo** de casas decimais que serão mostradas na tela de medição.

12. Opção UNIT (seleção da unidade de pressão)

Veja nos exemplos de entrada de dados e seleção de dados (tópico 5.1) como se faz para selecionar a unidade da pressão medida pelo transmissor.

Escolha a unidade de pressão dentre as opções abaixo (as unidades marcadas com + estão apenas disponíveis nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**): mbar, g/cm², kg/c² (abreviatura de kg/cm²), Pa, kPa, torr, atm, MPa, mH2O (abreviatura de mH2O@20°C) +, mH4O (abreviatura de mH2O@4°C) +, inH40 (abreviatura de inH2O@4°C) +, mmH4O (abreviatura de mmH2O@4°C) +, inH2O (abreviatura de inH2O@20°C), inHg (abreviatura de inHg@0°C), ftH2O (abreviatura de ftH2O@20°C), mmH2O (abreviatura de mmH2O@20°C), mmHg (abreviatura de mmHg@0°C), psi e bar.

13. Opção TABLE (configuração da tabela de transferência) *

Essa opção está disponível apenas nas **versões de firmware RSR306R80 até RSR306R99**. Ela permite realizar a configuração da tabela que pode ser utilizada como função de transferência do equipamento.

A tabela consiste em até 16 pontos configuráveis. Cada ponto corresponde a um par de valores na unidade porcentagem, sendo o valor de entrada (input) denominado X e o valor de saída (output) denominado Y. Os valores dos pontos são denominados X00, Y00, X01, Y01, ..., X15, Y15, sendo que os valores X e Y com o mesmo número correspondem ao mesmo ponto. *Na configuração dos valores dos pontos, é esperado que os valores X sejam crescentes (isso é, X00 < X01 < ... < X15)*.

Ao selecionarmos a opção **TABLE**, somos levados ao um novo menu. A primeira opção desse menu é **# PTS**. Essa opção nos permite configurar o número de pontos utilizados na tabela. É possível selecionar qualquer valor entre 2 e 16. Para modificar essa configuração, pressione **Confirma** (botões **Z** e **S** pressionados simultaneamente) e utilize os botões **Z** e **S** para alterar o valor do número de pontos.

Utilizando os botões **Z** e **S** para navegar o menu **TABLE**, podemos também ver e modificar os valores dos pontos da tabela. Cada ponto é identificado por um número de 00 até 15, e uma letra que indica se o valor corresponde à entrada (letra X) ou saída (letra Y). *No menu, serão mostrados apenas o valor do número de pontos selecionados na configuração # PTS.*

Para modificar o valor dos pontos, selecione o valor do ponto que deseja modificar e pressione **Confirma**. Em seguida, utilize os botões **Z** e **S** para alterar o valor do ponto.

Para sair do menu TABLE, selecione a opção EXIT TABLE e pressione Confirma.

Uma vez que a tabela está configurada, para utilizarmos ela como função de transferência, é necessário selecionar a opção TABLE, TABLE + Sqrt ou Sqrt + TABLE na configuração FUNCTION (veja seção abaixo).



Quando a tabela é utilizada como função de transferência, o transmissor irá converter uma medição correspondente à porcentagem de faixa igual ao valor Xn em um valor de corrente correspondente à porcentagem Yn. Por exemplo, suponha que temos um transmissor com faixa de 0 a 10 bar que está medindo 5 bar. Calculamos a porcentagem de faixa do seguinte modo:

> %FAIXA = (Valor Medido – LRV) / (URV – LRV) = (5 bar – 0 bar) / (10 bar - 0 bar) = 50%

Suponha então que temos os valores do ponto 01 com a seguinte configuração: X01 = 50%, Y01 = 60%. Sendo assim, como %FAIXA = X01, a porcentagem de saída do transmissor (%SAÍDA) será igual Y01, ou seja, 60%. Em miliamperes, a saída será

> Valor SAÍDA = %SAÍDA * (20 mA – 4 mA) + 4 mA = Y01 * 16 mA + 4 mA = 60% * 16 mA + 4 mA = 9,6 mA + 4 mA = 13,6 mA

Caso nenhum ponto da tabela tenha seu valor de entrada (valor X) correspondendo exatamente à porcentagem da faixa medida, o transmissor irá realizar uma interpolação entre os pontos mais próximos. Por exemplo, suponha que na situação anterior, X01 = 40%, Y01 = 60%, X02 = 60%, Y02 = 80%.

Como nenhum valor X é igual à %FAIXA = 50%, iremos interpolar entre os pontos 01 e 02, que são os pontos com valores X mais próximos (40% e 60%, respectivamente). O valor da porcentagem de saída será igual à:

%SAÍDA = Y01 + ((Y02 - Y01) * (%FAIXA - X01) / (X02 - X01)) = 60% + ((80% - 60%) * (50% - 40%) / (60% - 40%)) = 60% + (20% * 10% / 20%) = 60% + 10% = **70%**

Sendo assim, o valor da saída em corrente será:

Valor SAÍDA = %SAÍDA * (20 mA – 4 mA) + 4 mA = 70% * 16 mA + 4 mA = 11,2 mA + 4 ma = **15,2 mA**

É possível também utilizarmos a tabela de transferência em conjunto com a saída em raiz quadrada. Uma opção é aplicarmos a raiz quadrada ao valor de porcentagem de saída (%SAÍDA) após calcularmos esse valor utilizando a tabela. Na configuração **FUNCTION**, essa opção é denominada **Table + Sqrt** (tabela seguida de raiz quadrada).

Outra opção é aplicarmos a raiz quadrada ao valor da porcentagem de faixa (%FAIXA) antes de convertermos esse valor utilizando a tabela. Na configuração **FUNCTION**, essa opção é denominada **Sqrt + Table** (raiz quadrada seguida de tabela).



14. Opção FUNCTION (modificar função de transferência da saída)

Essa opção permite a modificação da função de transferência ou função característica da saída. Há dois tipos de função característica: linear ou raiz quadrada.

Nas versões de firmware RSR306R80 até RSR306R99, existem as opções de tabela: *"Table"*, que aplica a tabela de transferência configurada, *"Table + Sqrt"* que aplica a tabela e em sequência a raiz quadrada, e a opções *"Sqrt + Table"* que aplica a raiz quadrada e em sequência a tabela.

Nas versões de firmware RSR307 e superior, há uma outra opção: *"Range Flip"*, que permite inverter os valores superior e inferior da faixa de pressão.

Por exemplo, assumindo que a função característica atual seja linear e se queira alterar para raiz quadrada. Siga os passos a seguintes:

- 14.1. Acesse o menu de ajuste local e a opção FUNCTION.
- 14.2. Confirme e o display mostrará a opção Linear.

14.3. Pressione Z ou S até que a opção Square Root seja mostrada.

14.4. Confirme e a função de transferência será configurada para Square Root (raiz quadrada). A mensagem OK aparecerá. Confirme novamente para apagá-la e voltar para o menu inicial.

14.5. Após sair do menu a função de transferência será raiz quadrada. Veja a seguir **14.6.** como o display mostra os dois tipos de funções:

******	* * * * * * *
√ *****	/ ****

15. Opção ALARM TYPE (modificar tipo de alarme de corrente) +

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**. Ela é utilizada para modificar o tipo de alarme de corrente do transmissor. Existem três opções de alarme: **21.00 (High)**, **3.60 (Low)** e **Keep**. A primeira opção representa o alarme alto, e fará com que a corrente de saída seja fixada em um valor igual ou superior a 21,00mA em caso de falha. A segunda opção representa o alarme baixo, e fará com que a corrente de saída seja fixada no seu último valor e fará com que a corrente de saída seja fixada no seu último valor de falha. A segunda opção fixada no seu último valor de falha.



antes da falha.

16. Opção OUT 0% (modificar valor inferior da variável de usuário) +

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**. Ela é utilizada para modificar o valor inferior (0% ou LRV) da variável de usuário. O valor da variável de usuário é calculado a partir da saída em porcentagem do transmissor e dos valores inferior (0%) e superior (100% ou URV) da seguinte forma:

Valor da variável de usuário = Porcentagem da Saída x (URV – LRV) + LRV

17. Opção OUT 100% (modificar valor superior da variável de usuário) +

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**. Ela é utilizada para modificar o valor superior (100% ou URV) da variável de usuário. O valor da variável de usuário é calculado a partir da saída em porcentagem do transmissor e dos valores inferior (0%) e superior (100% ou URV) da seguinte forma:

Valor da variável de usuário = Porcentagem da Saída x (URV – LRV) + LRV

18. Opção OUT UNIT (modificar unidade da variável de usuário) +

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**. Ela é utilizada para modificar a unidade da variável de usuário. Existem diversas unidades disponíveis para escolha, e a modificação é feita de forma similar à modificação da unidade de pressão feita através da opção **UNIT**.

19. Opção LOOP TEST (fixar corrente de saída) +

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**. Ela é utilizada para modificar fixar temporariamente a corrente de saída em valores predeterminados. Três valores podem ser escolhidos: 20mA, 4mA e 12mA. Essa função pode ser utilizada para verificar a exatidão e a estabilidade da saída de corrente do transmissor.

20. Opção SIGNAL CUT (definir porcentagem de corte de medição) +

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR306R80 e superior**. Através dela é possível definir um valor em porcentagem do range abaixo do qual todas as leituras de pressão do transmissor serão ignoradas e indicadas como o valor inferior da faixa de pressão (LRV ou 0%).

Por exemplo, suponha um transmissor diferencial instalado em uma planta com limite superior de pressão com faixa de medição de -20 a 20 kPa. Na linha, quando a pressão diferencial é de -20 a 20 kPa o transmissor indica -20 a 20 kPa e sua saída é de 4,00 a 20,00 mA.

Suponha que acessamos o menu de ajuste local, selecionamos a opção **SIGNAL CUT** e definimos o valor da porcentagem de corte em **25%**. Isso significa que o valor de corte em pressão será

Valor de corte = Porcentagem de Corte x (URV – LRV) + LRV = 25% * (20kPa – (-20kPa)) + (-20kPa) = 25% * 40kPa – 20kPa = 10kPa – 20kPa = **-10kPa**



Sendo assim, todos os valores de pressão diferencial inferiores a -10kPa serão reduzidos para -20kPa. Isto é, quando a pressão diferencial na linha for de -20 a -10kPa, o transmissor indicará constantemente -20kPa, e quando a pressão for acima de -10kPa até 20kPa, o transmissor indicará as pressões -10kPa a 20kPa, como anteriormente.

21. Opção LOCK (travar ajuste local) ++

Essa opção é disponível apenas nas **versões de firmware RSR307 e superior**. Ela permite *bloquear o acesso ao menu de ajuste local do transmissor*. Existem duas configurações possíveis: **unLo** (*unlocked*, ou desbloqueado) e **Lo** (*locked* ou bloqueado).

Essa função deve ser utilizada com cuidado, pois uma vez bloqueado, o **acesso ao menu** de ajuste local somente poderá ser desbloqueado novamente através de um comando HART específico.



Configurando o transmissor com Sharp S10

O **Sharp S10** é um software de configuração usado em conjunto com um modem HART para configurar a série RP2000.

Leia cuidadosamente as instruções deste manual para operar o software e o modem com segurança.

O modem HART USB é compatível com a maioria dos sistemas operacionais Windows atuais. Aqui será mostrada a instalação de seu driver para sistemas Windows XP e Windows 7.

O software **Sharp S10** suporta a configuração completa dos transmissores HART da **Sensycal**. Ele pode ser utilizado para acessar todas as funcionalidades do equipamento de forma simples e rápida. O **Sharp S10** é totalmente compatível com o modem **SHI100** da **Sensycal**. O configurador **Sensycal** pode também ser utilizado para configuração básica de transmissores de outros fabricantes, desde que esses tenham sido desenvolvidos de acordo com as especificações HART.

A **Sensycal** se reserva o direito de realizar aprimoramentos no seu software de configuração sem aviso prévio. Para obter a versão mais atualizada do **Sharp S10** acesse **www.sensycal.com.br.**

Instalação do driver do modem

Normalmente, a unidade USB é instalada automaticamente no Windows 7 e Windows XP. Se a instalação automática não for executada, siga estes passos para instalar a unidade no seu computador:

- 1. Conecte a interface numa porta USB disponível;
- 2. Uma janela informando que novo hardware foi encontrado abrirá. Clique
- 3. Next para continuar;
- 4. Selecione Install from a list or specific location (Advanced) e clique
- 5. Next;
- 6. Selecione Include this location in the search;
- 7. Verifique se o diretório e o nome do arquivo estão corretos e clique Next;
- 8. Clique Finish;
- 9. Uma nova janela informando que novo hardware foi encontrado abrirá;
- **10.** Repita os passos de 4 a 8 e a instalação do comunicador USB finalizará.



Figura 9 – Modem

Configurando as portas COM no PC para Modem HART



Vá ao menu Iniciar, depois em Painel de controle > Sistema. Uma janela abrirá. Na aba Hardware, clique em Gerenciador de Dispositivos. Localize Portas COM&LPT. Selecione Porta de Comunicação (COM) e dê duplo clique. Na aba Configurações de porta, clique em Avançado. A seguinte janela abrirá:

[♥] <u>U</u> sai bui	reis de nia (rec	ueruani	comparivercom	a versau robbuj				OK
Selecion	ie valores men	ores para c	orrigir problemas	de conexão.				Cancel
Selecion	ie valores mais	atos para	acelerar o deser	npenno.	-			Padrõe
Buffer de recepção:	Baixo (1)		0	N)	Ų	Alto (14)	(14)	
Buffer de transmissão:	Baixo (1)	-			-0	Alto (16)	(16)	

Figura 10 – Configurando as portas de comunicação

Desmarque a opção Usar buffers de fila e clique Ok.

Reinicie o computador.

Instalação do software Sharp S10

Para instalar o software de configuração **Sharp S10**, execute o arquivo **Instalar Sharp S10.exe**.

A seguinte janela abrirá. Clique em Próximo.



A seguinte janela abrirá. Escolha a pasta de instalação e clique em **Próximo.**





Pasta de	instalação
Clique 'F outra pa	Yróximo' para instalar nesta pasta, ou clique 'Modificar' para instalar em
(Ch	Instalar Sharp S10 em:
0	C:\Program Files\Sensycal Ltda\Sharp S10\

A próxima janela abrirá, mostrando as informações da instalação. Caso queira modificá-los clique em **Voltar** ou clique em **Instalar** para dar sequencia no processo.

ronto para Instalar Progra O wizard está pronto para inici	ma ar a instalação.
Se você deseja revisar ou mod 'Cancelar' para sair do wizard. Opções:	ificar qualquer opção de instação , clique 'Voltar'. Clique
Tipo de instalação:	
Typical	
Pasta de instalação:	
C:\Program Files\Sensycal	Ltda\Sharp S10\
Informações de Usuário	
Nome: Leonardo	
Emprocas	

A instalação começará. Uma janela com o seu status será mostrada.

SENSYCAL Instrumentos e Sistemas Ltda.
Avenida do Estado, 4567 - Mooca - São Paulo - CEP 03.105-
000
Telefones (11) 3275-0094 (11) 3271-8715
Email vendas@sensycal.com.br Site www.sensycal.com.br
CNPJ: 20.785.889/0001-77 - I.E: 143.790.272.115



Installing O progra	Sharp 510 ma está sendo instalado.
i de la companya de l	Aguarde enquanto o InstallShield Wizard instala Sharp S10. Isso poderá levar alguns minutos. Status: Validating install
stallShield -	< Voltar Próximo > Cancelar

Clique **Concluir** para finalizar o processo de instalação. Um ícone será criado na área de trabalho. O software **Sharp S10** está pronto para ser usado.



Controle de conexão

Antes de calibrar o transmissor, selecione a porta de comunicação correta. Conecte o modem USB ou o modem HART no computador e então selecione a porta serial. Veja figura seguinte:



Controle de Co	nexão	Leitura		
Conectar	Porta Serial Endereço Curt COM4 • 0 •	0	Ler	
Procurar	Conectar-se ao Primeiro Dispositivo Encontrado	Ciclo 2 5	Monitorar	96
configuração Infe	ormações Saída Analógica O	pções Monitoraçã	io	
Configuraçõe	s Gerais	Ajuste	com Referência	
Valor	Máximo do Range (20mA)		Zero	Span
Valor	Minimo do Range (4mA)			
ŧ	·	Ajusta	r Zero da Variável	Primária
	ade do Kange		-	
Funçi	ão de Transferência		Ze	erar
Filtro		Made	ene i helde de de Vie	uidual Drimstein
73.55	segundos	WOUN	cal officacie da va	niaver Finilana
Upça	o de Alamae			
	Ler Modificar		Lor	Modificar
	Ler Modificar		Lor	Modificar

Figura 11 – Configurando a porta de comunicação

Clique em **Conectar** para colocar o transmissor em modo online iniciando assim a comunicação. Para pará-la basta escolher a opção **Desconectar.**

A opção **Procurar** faz uma varredura para encontrar o transmissor na rede. Existe uma opção para que **Sharp S10** se conecte ao primeiro dispositivo encontrado, selecione-a ou não.

Conexão de hardware

Como mostrado abaixo, um resistor (2300 :: R :: 6000, potência 2: 0.5W) está em série com uma fonte de alimentação de 24 Vdc compatível com equipamentos HART. Conecte os terminais da fonte de alimentação ao equipamento.



Figura 12 – Esquema de conexão do hardware

Conecte o terminal USB do modem HART à porta de comunicação do computador. Aos dois terminais do resistor deve ser conectado o cabo de teste, conforme mostrado na figura anterior.



O computador identificará automaticamente a interface USB do modem HART. Quando ele estiver operando normalmente a luz indicadora irá piscar regularmente.





Configuração dos parâmetros do transmissor

Na aba **Configuração** os parâmetros do transmissor serão ajustados. Em **Configurações Gerais** podem ser configurados os valores máximo (20 mA) e mínimo (4 mA) da faixa de pressão e a sua unidade. Essa unidade não é a que será mostrada no display.

Também podem ser configurados a função de transferência e o filtro de damping (de 0 a 2 segundos).

Em caso de falha do transmissor o autodiagnóstico leva a corrente de saída para 3,7 mA ou para 21 mA de acordo com o configurado pelo usuário. O modo de alarme de corrente pode ser definido no **Sharp S10**, em **Opções de Alarme**. São três opções: **Baixo** (mínimo) para 3,7 mA, **Alto** (máximo) 21 mA e **Último valor selecionado**. A opção padrão é **Baixo**. Quando o supervisório lê este valor, entende que o transmissor tem uma falha. A opção **Último valor selecionado** não reportará as falhas ao supervisório.

Clique Ler para obter as informações já cadastradas.

Depois de ajustar os parâmetros clique em Modificar. Veja figura seguinte.

Controle de C	onexão		Leit	ura		
Desconecta	r Porta S	Serial Endereço (Curto		Ler	mbars
Procurar	Conec Dispos	tar-se ao Primeiro sitivo Encontrado	Cicle 2	s S	Monitorar	%
Configuração Ir	nformações	Saída Analógica	Calibração	Opções	Monitoração	
Configuraçõ	es Gerais			Ajuste	com Referência	
Va	lor Máximo do Ra	inge (20mA)			Zero	Span
Va	lor Minimo do Ra	nge (4mA)				
Un	dade do Range			Ajustar	Zero da Variável F	Primária
	-	٠			70	rar
Fu	nção de Transfer	ência •			20	Tai
Fi	tro	secure		Modific	ar Unidade da Var	iável Primária
Op	ção de Alarme	seguio	0.5		mbars	
ſ		•				
	Ler	Modificar			Ler	Modificar

Figura 13 – Configurando os parâmetros do transmissor

Ajuste com Referência

Esse ajuste é feito em campo com o produto já conectado ao processo. Trata-se de um ajuste de zero/span com referência externa.

Zero - É usado para ajustar o zero baseado no valor de pressão atual. Basta clicar em **Zero** e o valor de pressão lido pelo transmissor será adotado como zero (4 mA) e aparecerá no campo **Valor Mínimo do Range (4 mA)**.

Span - É usado para configuração do span baseado no valor de pressão atual. Basta clicar em **Span** e o valor de pressão lido pelo transmissor será adotado como span (20 mA) e aparecerá no campo **Valor Máximo do Range (20 mA)**.



Ajustar Zero da Variável Primária

Clique em **Zerar** para definir o valor ajustado no padrão externo como sendo o zero da variável primária. Esse ajuste não afeta o valor da corrente de saída.

Modificar Unidade da Variável Primária

Define qual a unidade da variável primária que será exibida no display. Clique **Ler** para obter as informações já cadastradas.

Depois de ajustar os parâmetros clique em Modificar.

Informações

Na aba **Informações** o usuário pode inserir informações importantes do transmissor. Clique **Ler** para obter as informações já cadastradas.

controle de Cor	nexão		Leit	ura			
Porta Serial Endereço Curto		Curto		Ler	201,8259	mbars	
Desconectar	CC	0 - 0 -	Cult			19,93036	mA
Procurar	Conec Dispo	tar-se ao Primeiro sitivo Encontrado	2	Monitorar	Monitorar	99,56473	%
nfiguração Info	rmações	Saída Analógica	Calibração	Opções	Monitoração		
Informações G	erais			Informa	ações do Ser	sor	
Data					Limite Superi	or	
quinta-feira	,18 de ju	unho de 2015 🗉)*		4 2500		mbars
Mensagem				Limite Inferior			
TRM PRS					-2500		mbars
Descrição				Span Minimo			
TRANSMISS	OR DE P				25		mbars
Tag					Número de Série		
RP2000					21053	376	
	144				ſ		
	Ler	Modificar				Ler	
Endereço Cur	to (Polling	Address)		Númer	o de Identific	ação	
		•			0		
L	ar	Modificar			Le	r Mod	lificar

Figura 14 – Informações do transmissor

As informações que podem ser cadastradas ou obtidas nesta aba são as seguintes:

Informações gerais

Data: Data da configuração;

Mensagem: Informação com até 32 caracteres;

Descrição: Informação com até 16 caracteres;

Tag: Até 8 caracteres.

Endereço curto (Polling Address) Define o endereço HART do equipamento de 0 a 15.

> **SENSYCAL** Instrumentos e Sistemas Ltda. Avenida do Estado, 4567 – Mooca – São Paulo – CEP 03.105-000 Telefones (11) 3275-0094 | (11) 3271-8715 Email <u>vendas@sensycal.com.br</u> | Site <u>www.sensycal.com.br</u> CNPJ: 20.785.889/0001-77 – I.E: 143.790.272.115

> > Página 35 de 51



Informações do sensor

São informações do sensor de pressão (limites superior e inferior, span mínimo e número de série) e não podem ser modificadas. Clique **Ler** para obtê-las.

Número de identificação

É o Device ID. Essa informação sai de fábrica como sendo o número de série. Pode ser alterado pelo usuário.

Depois de ajustar os parâmetros clique em Modificar.

Configurando a saída analógica

O propósito da configuração da saída analógica é fazer o valor de saída do transmissor RP2000 seja o mesmo que o de um amperímetro padrão. Para tal siga os seguintes passos:

- 1. Conecte amperímetro padrão na malha de corrente do equipamento. Em seguida, ligue o transmissor.
- Force o equipamento a gerar 4 mA, selecionando este valor na interface do Sharp S10, independente do que está sendo medido (modo Corrente Fixa).
- 3. Clique em Fixar.
- 4. Leia o amperímetro e escreva o valor de corrente medido na caixa de texto Valor Mínimo Medido.
- 5. Clique em Calibrar.
- 6. Proceda da mesma forma para o valor máximo.
- Force o equipamento a gerar 20 mA, selecionando este valor na interface do Sharp S10.
- 8. Clique em Fixar.
- 9. Leia o amperímetro e escreva o valor de corrente medido na caixa de texto Valor Máximo Medido.
- 10. Clique em Calibrar.



Controle de Conexão		Leit	ura			
Porta	Serial Endereço Curt	to		Ler	203,1519	mbars
Desconectar)M4 - 0 -	Ciclo			19,98359	mA
Procurar 🛛 Conec Dispo	tar-se ao Primeiro sitivo Encontrado	2	* S	Monitorar	99,89745	%
onfiguração Informações	Saída Analógica C	alibração	Opções	Monitoração		
Valor • 38mA • 40mA • 120mA • 160mA	© 80mA © 100mA © 200mA © 208mA		Ajust	e D/A Valor Máximo M	fedido Ca	librar

Figura 15 – Ajustando a saída analógica

Para sair do modo de corrente fixa, clique em Sair.

Calibração

A calibração de pressão é feita para ajustar o valor medido, mostrado no display, de acordo com um padrão externo confiável. O instrumento sai de fábrica com uma calibração feita em nosso laboratório de forma a garantir a precisão indicada nas especificações técnicas.

Esse procedimento afeta diretamente a medição da variável de processo e, por isso, só deve ser feito em laboratório com padrões que tenham a exatidão necessária.

Para ajustes em campo, use a função **Ajuste com referência** ou **Ajuste de Zero**. Nestas opções a calibração de fábrica não será afetada.

		Leit	ura		
Desconectar	COM4 - 0 -	Curto		Ler	mbars
Procurar 🗹 🗧	Conectar-se ao Primeiro Dispositivo Encontrado	Cicle 2	s V	Monitorar	%
onfiguração Informaçã	ões Saída Analógica	Calibração	Opções	Monitoração	
	Pressão Unidade Lor	Valo	Superior		Calibrar Calibrar

Figura 16 – Calibrando a pressão





Para realizar a calibração do equipamento inicie sempre pelo valor inferior. Conecte o padrão na tomada de pressão positiva (lado de alta) colocando um tampão na outra saída do mesmo lado. Configure o padrão para a pressão mínima desejada e espere estabilizar. Configure a unidade na qual será feita a calibração no campo Unidade. Coloque o valor indicado no padrão no campo **Valor Inferior** e clique em **Calibrar**.

Da mesma forma, configure o padrão para a pressão máxima desejada e espere estabilizar. Coloque o valor indicado no padrão no campo **Valor Superior** e clique no botão **Calibrar** ao lado desse campo.

A calibração deve ser feita em local com temperatura ambiente controlada.



ATENÇÃO

Esse procedimento afeta diretamente a medição da variável de processo e, por isso, só deve ser feito em laboratório com padrões que tenham a exatidão necessária. A operação de calibração não pode ser desfeita. Caso seja feita só pode ser refeita na Sensycal.



Opções

	lexão		Leit	ura			
Desconectar	Porta S	Serial Endereço	Curto		Ler		mbars
Procurar	Conect Dispos	ar-se ao Primeiro itivo Encontrado	Cicle 2	s s	Monitorar		%
nfiguração Info	rmações	Salda Analógica	Calibração	Opções	Monitoração		
	Reinicia	ar Dispositivo	Di	agnóstico		Resetar Fla	
Opções (de Funcio	namento Modo de Display	•		Modo de Prote Modificação	;ão es Permitidas →	g

Figura 17 – Configurando as opções gerais e de funcionamento

Clique Reiniciar Dispositivo para reiniciar o transmissor de pressão.

Ao clicar em **Diagnóstico** é enviado ao transmissor o comando 48, que lê informações de comunicação e do equipamento. Caso haja algum problema, aparecerá uma mensagem em baixo da tela. O usuário será informado do problema.

A opção Resetar flag zera os diagnósticos.

Em **Modo de Display** é configurado se no display será mostrada a variável primária, a percentagem ou a corrente.

Clique **Ler** para verificar a configuração atual ou escolha uma das três opções e clique em **Modificar**.

Em **Modo de Proteção** é configurado se as modificações na configuração do transmissor serão permitidas ou bloqueadas. Selecione a opção desejada e clique em **Modificar**.

Monitoração

Os dados reais medidos podem ser visualizados em tempo real. Podem ser monotiradas a variável primária e corrente. Determine o ciclo (taxa de atualização) e clique em **Monitorar.** Os gráficos começarão a ser traçados. Clique em **Parar** para cessar a monitoração e em **Limpar** para apagar os dados do gráfico. Veja um exemplo na figura seguinte.





Figura 18 – Monitoração

Operação

Antes de ligar o transmissor e coloca-lo em operação verifique se as conexões ao processo e as conexões elétricas estão corretas. Verifique também se o tubo guia e a câmara de medição estão preenchidos com dielétrico. Ligue o transmissor.

Se a medição da pressão está dentro da faixa indicada na plaqueta de identificação, o sinal de saída está entre 4 e 20 mA.

Se a pressão for menor que a faixa de medição calibrada, o sinal de saída está entre 3,9 e 4 mA.

Se a pressão for maior que a faixa de medição calibrada, o sinal de saída está entre 20 e 20,5 mA.

Os limites do sinal de saída são Imín=3,9 mA e Imáx=20,5 mA.

Em caso de falha do transmissor o autodiagnóstico leva a corrente de saída para 3,7 mA ou para 21 mA de acordo com o configurado pelo usuário. O modo de alarme de corrente pode ser definido no **Sharp S10**, em **Opções de Alarme**. São três opções: **Baixo** (mínimo) para 3,7 mA, **Alto** (máximo) 21 mA e **Último valor selecionado**. A opção padrão é **Baixo**. Quando o supervisório lê este valor, entende que o transmissor tem uma falha. A opção **Último valor selecionado** não reportará as falhas ao supervisório.

Calibração Zero

Por causa de deslocamento zero, causado pela instalação em posição inclinada ou pela inconsistência da posição de nível do transmissor de pressão diferencial quando o mesmo é montado, é necessário fazer o ajuste do zero digital. O método específico para tal está descrito no tópico Configuração.



Os botões de controle do transmissor estão em seu topo. Se necessário, retire o parafuso da plaqueta de identificação e gire-a 90 graus.



Figura 19 – Botões de controle

Calibração Zero e Span

Para calibrar o transmissor podem ser usados três métodos: ajuste local (com os botões **Z** e **S**), software de configuração para computador pessoal e configurador HART dedicado.

Códigos de Erro

Ao ser ligado, o transmissor realiza um procedimento de autoteste para detectar possíveis problemas. Caso um problema seja detectado, um código de erro será mostrado na tela. Abaixo estão listados os códigos de erro:

- 00 07: Erro no sinal do sensor.
- 01 0D: Erro nos dados analógicos. Possível erro na ligação com placa analógica.

- 01 11: Erro na placa analógica. Placa quebrada, data de compensação com problemas, ou EEPROM da placa analógica quebrada.

- 02 01: Versão de firmware da placa analógica incompatível com versão de firmware principal.
- 02 06: Erro na placa eletrônica principal (mainboard).
- 02 12: Erro no sensor de pressão. Sensor danificado ou problema na ligação.
- 02 0C: Erro no sensor de pressão. Sensor danificado ou problema na ligação.
- 02 20: Versão de firmware da placa analógica incompatível com versão de firmware principal.
- 02 0F: Erro no sensor de temperatura. Sensor danificado.
- 02 34: Erro no sensor de pressão estática. Sensor danificado ou problema na ligação.
- 02 35: Erro no sensor de pressão estática. Sensor danificado ou problema na ligação.
- 03 XX: Erro na comunicação com display LCD.
- 05 XX: Erro no timer do sistema.
- 06 XX: Erro de transferência de dados.
- 07 XX: Erro na comunicação HART.
- 08 16: Placa analógica quebrada.
- 08 0D: Sensor de pressão estática danificado.
- 08 0B: Sensor danificado.
- 09 XX: Erro nos botões de ajuste local.



Especificações Técnicas

Desempenho

Exatidão	
Exatidão	± 0,06%
Se TD>10 (TD=URL/SPAN)	±(0,006×TD)%

Efeit	Efeitos da temperatura ambiente				
Faixas	-20°C a 65°C				
A	±(0,45×TD+0,25)% SPAN (RP1001)				
B/L	±(0,30×TD+0,20)% SPAN				
C/D/E/F	±(0,20×TD+0,10)% SPAN				
Faixas	-40°C a -20°C e 65°C a 85°C				
A	±(0,45×TD+0,25)% SPAN (RP1001)				
B/L	±(0,30×TD+0,20)% SPAN				
C/D/E/F	±(0,20×TD+0,10)% SPAN				

Efeitos	o da pressão estática – RP1001
Faixas	Efeitos da pressão estática
A	±(0,15% URL+0,10% SPAN)/4MPa
В	±(0,10% URL+0,06% SPAN)/16MPa
C/D/E/F	±(0,05% URL+0,05% SPAN)/16MPa

Efeite	os da sobrepressão – RP1001
Faixas	Efeitos da sobrepressão
A	±0,2% SPAN /4MPa
В	±0,2% SPAN /16MPa
C/D/E/F	±0,1% SPAN /16MPa
Efeitos da s	sobrepressão – RP1002 e RP1003
±0,06% SPA	AN

Estabilidade				
Faixas	Estabilidade			
A	±0,5% SPAN / ano (RP1001)			
B/L	±0,2% SPAN / ano			
C/D/E/F	±0,1% SPAN / ano			

Efeito da alimentação ±0,0001% /V (12 a 42 Vdc)

Funcionais

	Limites de faixa e rangeabilidade – R	P2001
Faixa	Limites de Faixa	Rangeabilidade
А	-1 … 1 kPa -10 … 10 mbar	10:1
В	-6 … 6 kPa -60 … 60 mbar	30:1
С	-40 … 40 kPa -400 … 400 mbar	100:1
D	-250 … 250 kPa -2500 … 2500 mbar	100:1
E	-2000 … 2000 kPa -20 … 20 bar	100:1
F	-3000 … 3000 kPa -30 … 30 bar	100:1



Limites de faixa e rangeabilidade – RP2002					
Faixa	Limites de Faixa	Rangeabilidade			
В	-6 … 6 kPa -60 … 60 mbar	10:1			
С	-40 … 40 kPa -400 … 400 mbar	20:1			
D	-100 … 250 kPa -1 … 2500 mbar	100:1			
F	-100 … 3000 kPa -1 … 30 bar	100:1			
G	-0,1 … 10 MPa -1 … 100 bar	100:1			
Н	-0,1 … 21 MPa -1 … 210 bar	100:1			
	-0,1 … 40 MPa -1 … 400 bar	100:1			
J	-0,1 … 60 MPa -1 … 600 bar	100:1			

Limites de faixa e rangeabilidade – RP2003						
Faixa	Limites de Faixa	Rangeabilidade				
L	0 … 40 kPa abs. 0 … 400 mbar abs.	20:1				
М	0 … 250 kPa abs. 0 … 2500 mbar abs.	100:1				
Ν	0 … 1000 kPa abs. 0 … 10 bar abs.	100:1				
0	0 3 MPa abs. 0 30 bar abs.	100:1				

Limites de pressão – RP2001					
Pressão Máxima de Trabalho	7 MPa (padrão faixa A)				
(MWP, ou Maximum Working Pressure)	16 MPa (padrão faixas B/C/D/E/F)				
	0,25 MPa, 25 MPa, 40 MPa opcionais				
Sobrecarga unidirecional máxima	Pressão máxima de trabalho				

Limite de pressão- RP2002 e RP2003					
Pressão Máxima de Trabalho	0,2 MPa (faixa B)	16 MPa (faixas F/O)			
(MWP, ou Maximum Working	1 MPa (faixa C)	20 MPa (faixa G)			
Pressure)	4 MPa (faixas D/M/N)	50 MPa (faixa H)			
		70 MPa (faixa J)			

Temperatura				
Operação	-40 85 °C			
Transporte e armazenamento	-50 85 °C			
Meio de pressão	-40 120 °C			

Limites de ajuste de ZERO

Através do ajuste de zero pode-se elevar ou suprimir o ZERO, dentro dos limites inferior e superior da cápsula.



Ajuste de zero externo

O ajuste de zero externo pode ser feito continuamente com resolução incremental de 0,01% do span. O ajuste pode ser feito no local, usando os botões de ajuste.

Efeitos da posição de montagem

Rotação no plano do diafragma não tem nenhum efeito. Até 90º de inclinação causará acréscimo de até 0,4 kPa sobre o ZERO (RP2001) e 0,25 kPa sobre o ZERO (RP2002 e RP2003), que podem ser corrigidos com o ajuste de zero.

Saída

Saída linear ou raiz quadrada programável de 4 a 20 mA a 2 fios com comunicação digital. Opção de protocolo HART® FSK sobreposta sobre o sinal 4 a 20mA. Faixa da saída de 3,9 a 20,5 mA.

Alarme de falha selecionável

Baixo (min): 3,7 mA

Alto (máx): 21 mA

Se nenhum modo for selecionado, o transmissor mantém o valor real antes da falha. A configuração padrão do alarme de falha é o modo de alta.

Tempo de resposta

A constante de amortecimento do amplificador é de 0,1 segundo e do sensor é de 0,1 a 1,6 segundos, dependendo da faixa ajustada. Através dos botões de ajuste e do RSM100, a constante de amortecimento pode ser ajustada de 0 a 60 segundos e acrescentada ao tempo de resposta.

Tempo de inicialização < 15s

Compatibilidade Eletromagnética (CEM).

Veja a tabela de desempenho da CEM.

Físicas

Material das partes molhadas				
Corpo do sensor	Aço inox 316L			
Material do diafragma	Aço inox 316L / Hastelloy C / Tântalo			
Porcas e parafusos	Aço inox 304			
Fluido de enchimento	Óleo de silicone (padrão) Óleo fluorado/Fluorolube® (opcional)			
Junta do conector de processo	Buna-N (NBR) (padrão) Viton (FKM) Teflon (PTFE)			
Invólucro	Alumínio com pintura epóxi (aço inox opcional)			
Junta do invólucro	Buna-N (NBR)			
Plaqueta de identificação	Aço inox 304			
Peso	RP2001 - 3,3 kg RP2002 e RP1003 - 1,6 kg			
Grau de proteção	IP67			



Tabela de desempenho CEM

Itens	Itens de teste	Normas Básicas	Condições de ensaio	Nível de Desempenho
1	Interferência irradiada (Invólucro)	GB/T 9254-2008	30 MHz a 1000 MHz	OK
2	Interferência Conduzida (Alimentação DC)	GB/T 9254-2008	0,15 MHz a 30 MHz	ОК
3	Imunidade a descarga eletrostática (ESD)	GB/T 17626.2-2006	4 kV (Linha) 8 kV (Ar)	В
4	Imunidade ao campo eletromagnético RF	GB/T 17626.3-2006	10 V/m (80 MHz a 1 GHz)	А
5	Imunidade ao campo magnético de frequência	GB/T 17626.8-2006	30 A/m	А
6	Imunidade a transiente elétrico	GB/T 17626.4-2008	2 kV (5/50 ns,5 kHz)	В

Notas:

- 1. Nível A de desempenho: Especificações técnicas dentro dos limites de desempenho normal.
- Nível B de desempenho: Redução temporária ou perda de funcionalidade ou desempenho, sendo restaurado. Não são alteradas as condições reais de funcionamento e armazenamento.

Desenhos dimensionais

As dimensões estão em milímetros.









Vista lateral

Vista frontal

Figura 21 – Tubulação montada na horizontal – RP2002 e RP2003



Montagem em parede na horizontal

Tubulação montada na vertical

Figura 22 – Montagem em parede e na vertical – RP2001





Figura 23 – Montagem em parede e na vertical – RP2002 e RP2003



Código de Pedido - RP2001

Transmisso	or de Pressão Diferencial – RP2001							
10	Saída							
	H 4-20 mA com HART®							
20	Faixa de medição							
	A -1 a +1 kPa (-100 a +100 mmH2O / -10 a +10 mbar) - rangeabilidade 10:1 B -6 a +6 kPa (-600 a +600 mmH2O / -60 a +60 mbar) - rangeabilidade 30:1 C -40 a +40 kPa (-4000 a +4000 mmH2O / -400 a +400 mbar) - rangeabilidade 100:1 D -250 a +250 kPa (-25 a +25 mH2O / -2500 a +2500 mbar) - rangeabilidade 100:1 E -2 a +2 MPa (-200 a +200 mH2O / -20 a +20 bar) - rangeabilidade 100:1 F -3 a +3 MPa (-300 a +300 mH2O / -30 a +30 bar) - rangeabilidade 100:1 X Fsnecial (sob consulta)							
30	Material do diafragma e fluido de enchimento							
	A Aço inox 316L / Óleo de silicone C Hastelloy C / Óleo de silicone T Tântalo / Óleo de silicone M Monel / Óleo de silicone E Aco inox 316L / Óleo Elucrelube@							
40	Pressão máxima de trabalho							
	0 0,2 MPa (opcional para faixa A) 7 7 MPa (padrão para faixa A) 1 16 MPa (padrão para faixas B/C/D/E/F) 2 25 MPa 3 40 MPa							
50	Conexão ao processo							
	N 7/16-20 UNF e 1/4-18 NPT rosca fêmea, sem válvula de alívio B 7/16-20 UNF e 1/4-18 NPT rosca fêmea, com válvula de alívio no final dos flanges U 7/16-20 UNF e 1/4-18 NPT rosca fêmea, com válvula de alívio na parte superior do lado do flange D 7/16-20 UNF e 1/4-18 NPT rosca fêmea, válvula de alívio na parte inferior do lado do flange X Selo à especificar							
60	Junta do conector de processo							
	N Buna-N (NBR) F Viton (FKM) P Teflon (PTFE)							
70	Função especial							
	N Nenhum F Saída de raiz quadrada configurável O Tratamento de limpeza (Medição de oxigênio deve ser com sensor com óleo fluorado, gaxeta em Viton (FKM), <6 MPa, <60°C)							
80	Suporte de fixação							
	1 Aço inox 304 2 Aço carbono galvanizado							
90	Acessório							
	N Nenhum 1 Flange de forma oval de aço inox com rosca fêmea de 1/2 NPT 2 Conector em aço inox M20x1,5 rosca macho							
100	Indicador local							
	N Nenhum 1 Display LCD 2 Display LCD com iluminação (backlight)							
110	Material do invólucro							
	Alumínio (padrão)							
	-X Aço Inox 316							
Exemplo de montagem do código do transmissor: RP2001-HCA1BNF111 [H]: 4-20 mA com HART® [C]: Faixa de medição: -40 a +40 kPa (-4000 a +4000 mmH2O / -400 a +400 mbar) [A]: Diafragma em aço inox 316L com fluido de enchimento de óleo de silicone [1]: Pressão de trabalho: 16 Mpa [B]: 7/16-20 UNF e 1/4-18 NPT rosca fêmea, com válvulas de alívio no final dos flanges [N]: Junta do conector de processo: Buna-N (NBR) [F]: Saída de raiz quadrada [1]: Suporte de fixação em aço inox 304 [1]: Acessório: Flange de forma oval em aço inox com rosca fêmea de 1/2 NPT [1]: Indicador local: Display LCD []: Invólucro em alumínio								

Avenida do Estado, 4567 - Mooca - São Paulo - CEP 03.105-

000

Telefones (11) 3275-0094 | (11) 3271-8715 Email <u>vendas@sensycal.com.br</u> | Site <u>www.sensycal.com.br</u> CNPJ: 20.785.889/0001-77 – I.E: 143.790.272.115



Código de Pedido - RP2002/2003

Transmissores de Pressão RP2002 e RP2003								
10	10 Saída							
	H 4-20 mA com HART®							
20	Faixa de medição							
	RP2002 Pressão manométrica -6 a 6 kPa (-600 a 600 mmH2O / -60 a 60 mbar) – rangeabilidade 10:1 -40 a 40 kPa (-400 a 4000 mmH2O / -400 a 400 mbar) – rangeabilidade 20:1 D -100 kPa a 250 kPa (-10 a 25 mH2O / -1000 a 2500 mbar) – rangeabilidade 100:1 -0,1 a 3 MPa (-10 a 300 mH2O / -1 a 30 bar) – rangeabilidade 100:1 -0,1 a 10 MPa (-14,7 a 1450 psi / -1 a 100 bar) – rangeabilidade 100:1 -0,1 a 21 MPa (-14,7 a 3045 psi / -1 a 210 bar) – rangeabilidade 100:1 -0,1 a 40 MPa (-14,7 a 8700 psi / -1 a 400 bar) – rangeabilidade 100:1 -0,1 a 60 MPa (-14,7 a 8700 psi / -1 a 600 bar) – rangeabilidade 100:1 -0,1 a 60 MPa (-14,7 a 8700 psi / -1 a 600 bar) – rangeabilidade 100:1 -0,1 a 60 MPa (-14,7 a 8700 psi / -1 a 600 bar) – rangeabilidade 100:1							
	L M N O X	RP200 0 a 40 0 a 25 0 a 1 M 0 a 3 M Espec)3 Pres kPa ab 0 kPa ab MPa ab MPa ab ial (sob	são ab os. (0 a abs. (0 a s. (0 a s. (0 a consul	soluta 4000 m a 25 mH 100 mH 300 mH Ita)	nmH2O H2O abs I2O abs I2O abs	abs. / 0 a s. / 0 a 250 . / 0 a 10 . / 0 a 30	400 mbar abs.) – rangeabilidade 20:1 30 mbar abs.) – rangeabilidade 100:1 50ar abs.) – rangeabilidade 100:1 50ar abs.) – rangeabilidade 100:1
30	Material do	diafrag	ma e flu	uido de	enchim	nento		
		A C T M F	Aço in Haste Tântal Monel Aço in	iox 316 lloy C / lo / Óle l / Óleo iox 316	L / Óleo Óleo de o de sili de silic L / Óleo	o de silic e silicon icone one o Fluoro	cone e lube®	
40	Conexão a	o proces	sso					
	1 1/2-NPT Rosca fêmea 2 1/2-NPT Rosca macho (Contendo 1/4-NPT rosca fêmea) 3 M20x1,5 Rosca fêmea 4 G 1/2 Rosca fêmea 5 Conexão de vácuo DIN 28403 KF16 / ISO2861 (nota 1) 6 1/4-NPT Rosca macho 7 1" BSP Flush (faceado) – Rosca Macho X Sela à especificar.							ndo 1/4-NPT rosca fêmea) KF16 / ISO2861 (nota 1) ca Macho
50	Função esp	oecial			-			
				N O	Nenh Trata	um mento c	le limpeza	(Medição de oxigênio deve ser com sensor com óleo fluorado, gaxeta em Viton (FKM), <6 MPa, <60°C)
60	Suporte de	fixação				1		
					N 1 2	Nenh Aço ir Aço c	um nox 304 arbono ga	Ilvanizado
70	Indicador lo	ocal				1		
	N Nenhum 1 Display LCD 2 Display LCD com iluminação (backlight)							
80	Material do	invóluc	ro					
							~	Alumínio (padrão)
Nota 1: 0	Conexão de v	ácuo DI	N 2840	3 KF16	6 / ISO2	861, uti	-^ lizado sor	nente com pressões abaixo de 2,5 bar;
Exempl [RP2002 [H]: 4-20 [C]: Faix [A]: Diaf [1]: Cone [N]: Nen [1]: Sup	Exemplo de montagem do código do transmissor: RP2002-HCA1N11-X [RP2002-]:Transmissor de pressão manométrica [H]: 4-20 mA com HART® [C]: Faixa de medição: -40 a 40 kPa (-400 a 4000 mmH2O / -400 a 400 mbar) [A]: Diafragma em aço inox 316L com fluido de enchimento de óleo de silicone [1]: Conexão ao processo de 1/2-NPT rosca fêmea [N]: Nenhum [1]: Suporte de fixação em aco inox 304							
[1]: India	[1]: Indicador local: Display LCD							
[-X]: Inv	[-X]: Invólucro em aço inox 316							

Avenida do Estado, 4567 - Mooca - São Paulo - CEP 03.105-

000 Telefones (11) 3275-0094 | (11) 3271-8715 Email <u>vendas@sensycal.com.br</u> | Site <u>www.sensycal.com.br</u> CNPJ: 20.785.889/0001-77 – I.E: 143.790.272.115



SENSYCAL Instrumentos e Sistemas Ltda. Avenida do Estado, 4567 – Mooca – São Paulo – CEP 03.105-000 Telefones (11) 3275-0094 | (11) 3271-8715 Email <u>vendas@sensycal.com.br</u> | Site <u>www.sensycal.com.br</u> CNPJ: 20.785.889/0001-77 – I.E: 143.790.272.115

Página 50 de 51



Acessórios Opcionais

DPS3-N12M-24V

Dispositivo supressor de surtos Classe III – rosca 1/2" NPT macho.

DPS3-M20M-24V

Dispositivo supressor de surtos Classe III – rosca M20 macho.